Перечень основных деталей и узлов гайковерта -шуруповерта ударного аккумуляторного ГЭА-20ЛИ-02

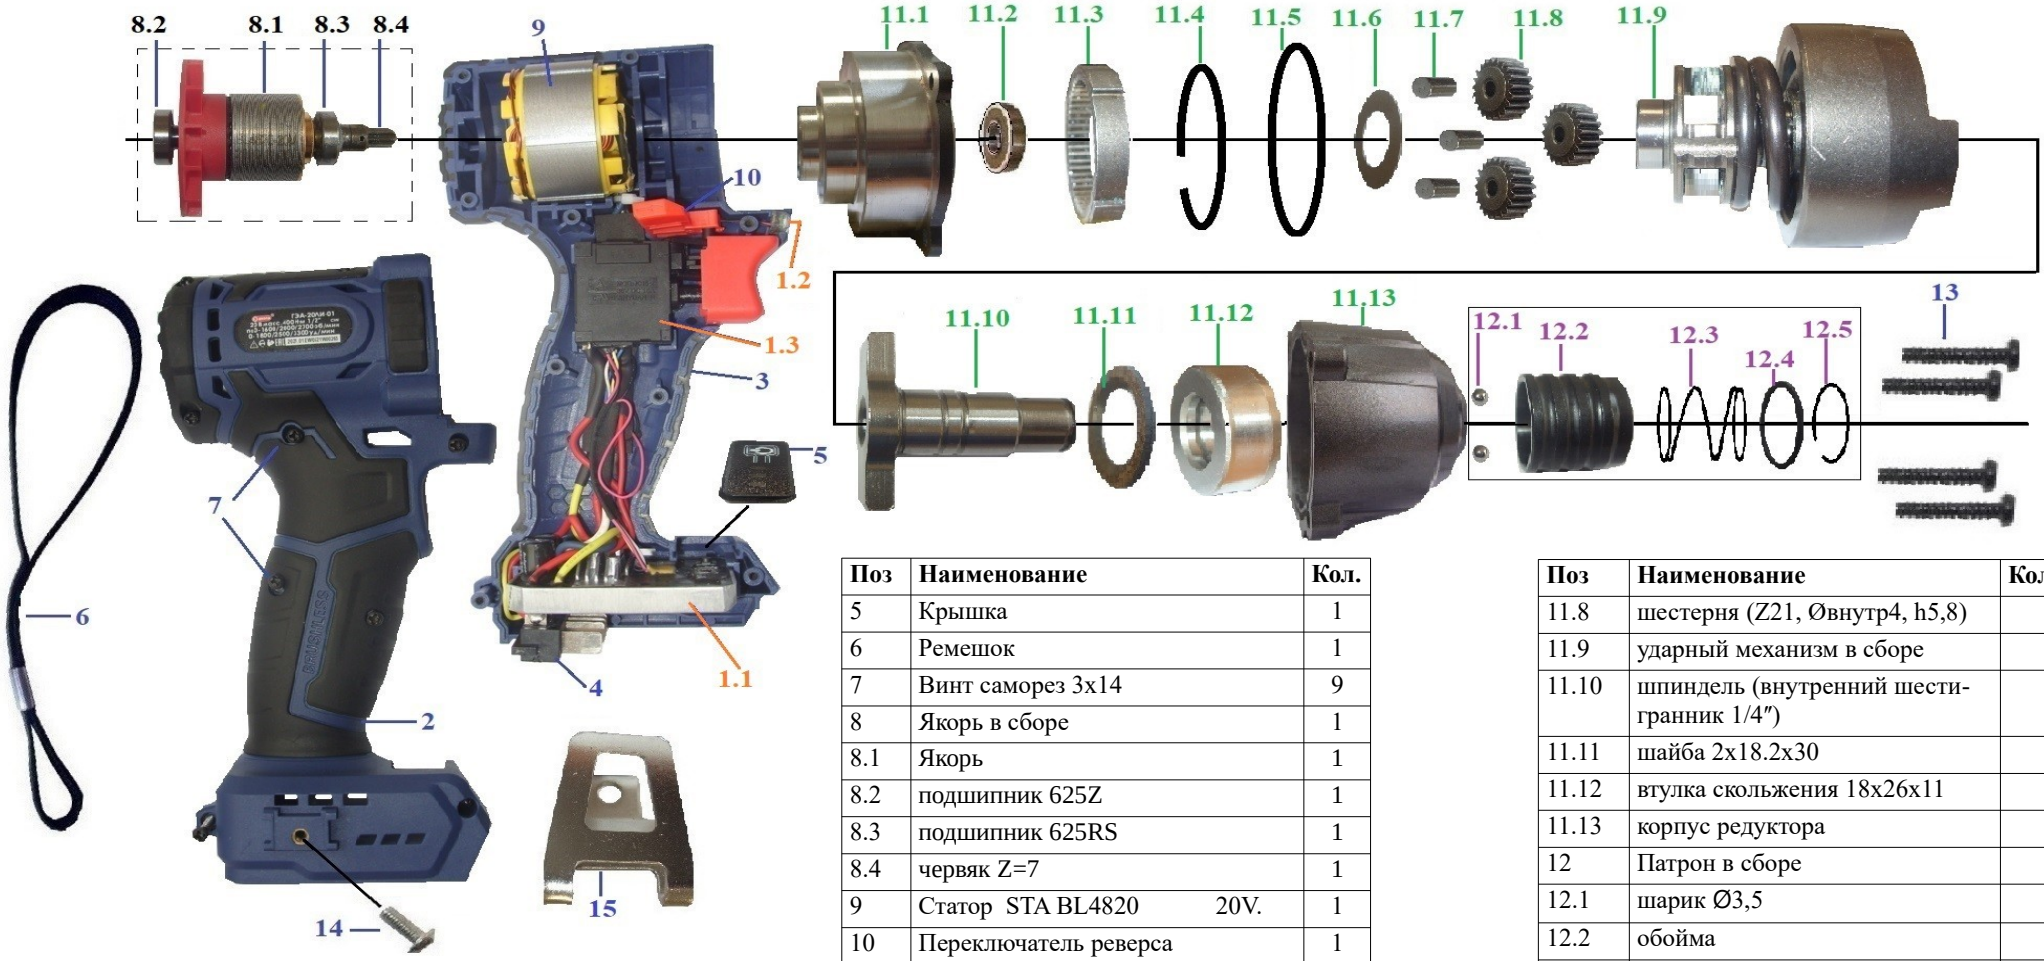

Поз	Наименование	Кол.
1	Блок управления в сб.	1
1.1	блок управления	1
1.2	светодиод	1
1.3	выключатель 15А 36V MOD: JC15-2	1
2	Полуручка правая	1
3	Полуручка левая	1
4	Контактное устройство	1

Поз	Наименование	Кол.
5	Крышка	1
6	Ремешок	1
7	Винт саморез 3х14	9
8	Якорь в сборе	1
8.1	Якорь	1
8.2	подшипник 625Z	1
8.3	подшипник 625RS	1
8.4	червяк Z=7	1
9	Статор STA BL4820 20V.	1
10	Переключатель реверса	1
11	Редуктор в сборе	1
11.1	фланец	1
11.2	подшипник 6902RS	1
11.3	втулка зубчатая z50	1
11.4	кольцо запорное 1х47	1
11.5	кольцо резиновое 55-1,5	1
11.6	шайба 0,5х16,7х29	1
11.7	ролик 4х9,7	3

Поз	Наименование	Кол.
11.8	шестерня (Z21, Øвнутр4, h5,8)	3
11.9	ударный механизм в сборе	1
11.10	шпиндель (внутренний шести-гранник 1/4″)	1
11.11	шайба 2х18.2х30	1
11.12	втулка скольжения 18х26х11	1
11.13	корпус редуктора	1
12	Патрон в сборе	1
12.1	шарик Ø3,5	2
12.2	обойма	1
12.3	пружина сжатия 0,6х14х14	1
12.4	шайба 1х1,2х15	1
12.5	кольцо запорное 1х12	1
13	Винт саморез 4х25	4
ЗИП		
14	Винт М4х10	1
15	Поясная скоба	1

+7 (812) 322-53-53